



Prospekt

### Ortschaft

» Mergeln / Merghindeal / Morgonda

### Landkreis

» Hermannstadt / Sibiu

---

### Baujahr

» 1780

---

### Orgelbauer

» Johannes HAHN

---

### Reparaturen oder Restaurierungen

» 1850 Eduard Würker

1870 W. Hörbiger

1936 Karl und Otto Einschenk

2011 Werkstatt Hermann Binder

---

### Standort

» Westempore / balconul vestic

---

### Prospekt und Spieltisch

» Barock, 1936 übermalt, Zinkpfeifen nicht original. / Baroc, revopsit în 1936, ornamentat, tuburi de zinc neoriginale.

---

### Disposition

#### » 1. Manual

Bourdon 16', Gedackt 8', Gamba 8', Principal 4', Flöte 4', Octave 2', Quinte 1 1/3', Mixtur 3 fach.

---

### Traktur

#### » Registertraktur :

mechanisch

#### » Spieltraktur :

mechanisch

---

## **Zustand**

» Schlecht, Holzwurm / Stare degradată, carii de lemn, instrument nerestaurat.

2012 (September): Die Mechanik des Instruments ist repariert und funktioniert gut. Die Orgel wurde ganz gereinigt. Zwei Pfeifenreihen fehlen! (Quinte und Mixtur). Die Pfeifen sind nicht gestimmt und nicht intoniert. / Mecanismul orgii a fost reparat și funcționează bine. Orga a fost integral curățată. Două rânduri de tuburi sunt lipsă: cvinta și mixtura! Tuburile din orgă nu sunt acordate, nici intonate.

2021 (Februar): Pfr. Astrid Hofmann berichtet, dass der Holzwurm arbeitet (siehe Foto). Der MArder ist in der Kirche, jedoch (noch) nicht in der Orgel. Balg / Motor sind nicht in Ordnung. Kann sein, dass der Marder dafür verantwortlich ist.

Im Vergleich der Fotos sind jetzt einige Frontabdeckungen für den Windladen entfernt. Es scheinen Personen zu selbstständig Hand anzulegen.

Hinten rechts in der Ecke (vom Chor aus gesehen) ist ein Stück von der Decke heruntergefallen. Muss unbedingt unter Kontrolle bleiben.

---

## **Geplante Arbeiten**

» Rasche Platzierung eines batteriebetriebenen Marderschrecks.

Überwachung der Decke nötig. Sicher ein Schaden im Dach zwischen Turm und Schiff, der Wasser hereindringen lässt.

---

## **Laufende Arbeiten**

» 2012 Reparatur durch Hermann Binder

---

## Sonstiges

» ZAEKR 400/267 - 304

Quittung über 40 rheinische Gulden für die Reparatur der Mergler Orgel durch Orgelbauer Eduard Würker. Mergeln, den 9. April 1850.

ZAEKR 400/267 - 226

Verzeichnis über die Gründer des Orgelbau-Fonds 1916. Nach 126 Spendernamen steht: "Zusammen 1091 K(ronen), 78 h(eller). Hievon ab(gezogen): 49 Flaschen Bier a 56 h: 27 K 44h, hiemit verbleibt 1064 K 34 h..., welcher Betrag am 30. April 1916 in die hiesige Sparkassa angelegt wurde. Mergeln, am 30. April 1916

400/267 - 266

Briefe Karl Einschenks an Frau Adele Lingner, Vorsteherin des ev. Frauenvereins und an Herrn Michael Grall, Prediger Lehrer in Mergeln. Oktober 1935 - Mai 1936. Die Briefe an Frau A.L. enthalten Informationen über den Bau der Orgel im Bukarester Königsschloss.

Kostenvoranschlag über eine Reparatur der Orgel in der evang. Kirche in Mergeln. "Die fehlenden Front oder Prospekt-Pfeifen 18 Stück werden aus entsprechendem starken Zink hergestellt, Fussspitzen, Stimmschlitze und Labien werden aus Zinn mit Aluminiumbronze überzogen." Karl Einschenk, Kronstadt, 2. März 1936.

"Zur Ergänzung des Subbafs 16' Register wird ein Flöte 4' Register dazu verwendet, so dafs der Subbafs 16' auf allen Tasten klingt." Otto Einschenk, Mergeln, 17. März 1936.


Orgel Reparatur Vertrag. Von Mergler Seite unterschreiben für den evang. Frauenverein: Sofia Grall Vorsteherin Stellvertreterin, Katharina Frank Schriftfür Stellvertreterin, Katharina Frank Kassierin. Mergeln, 26. April 1936.

---

## Bibliographie

» Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

» Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

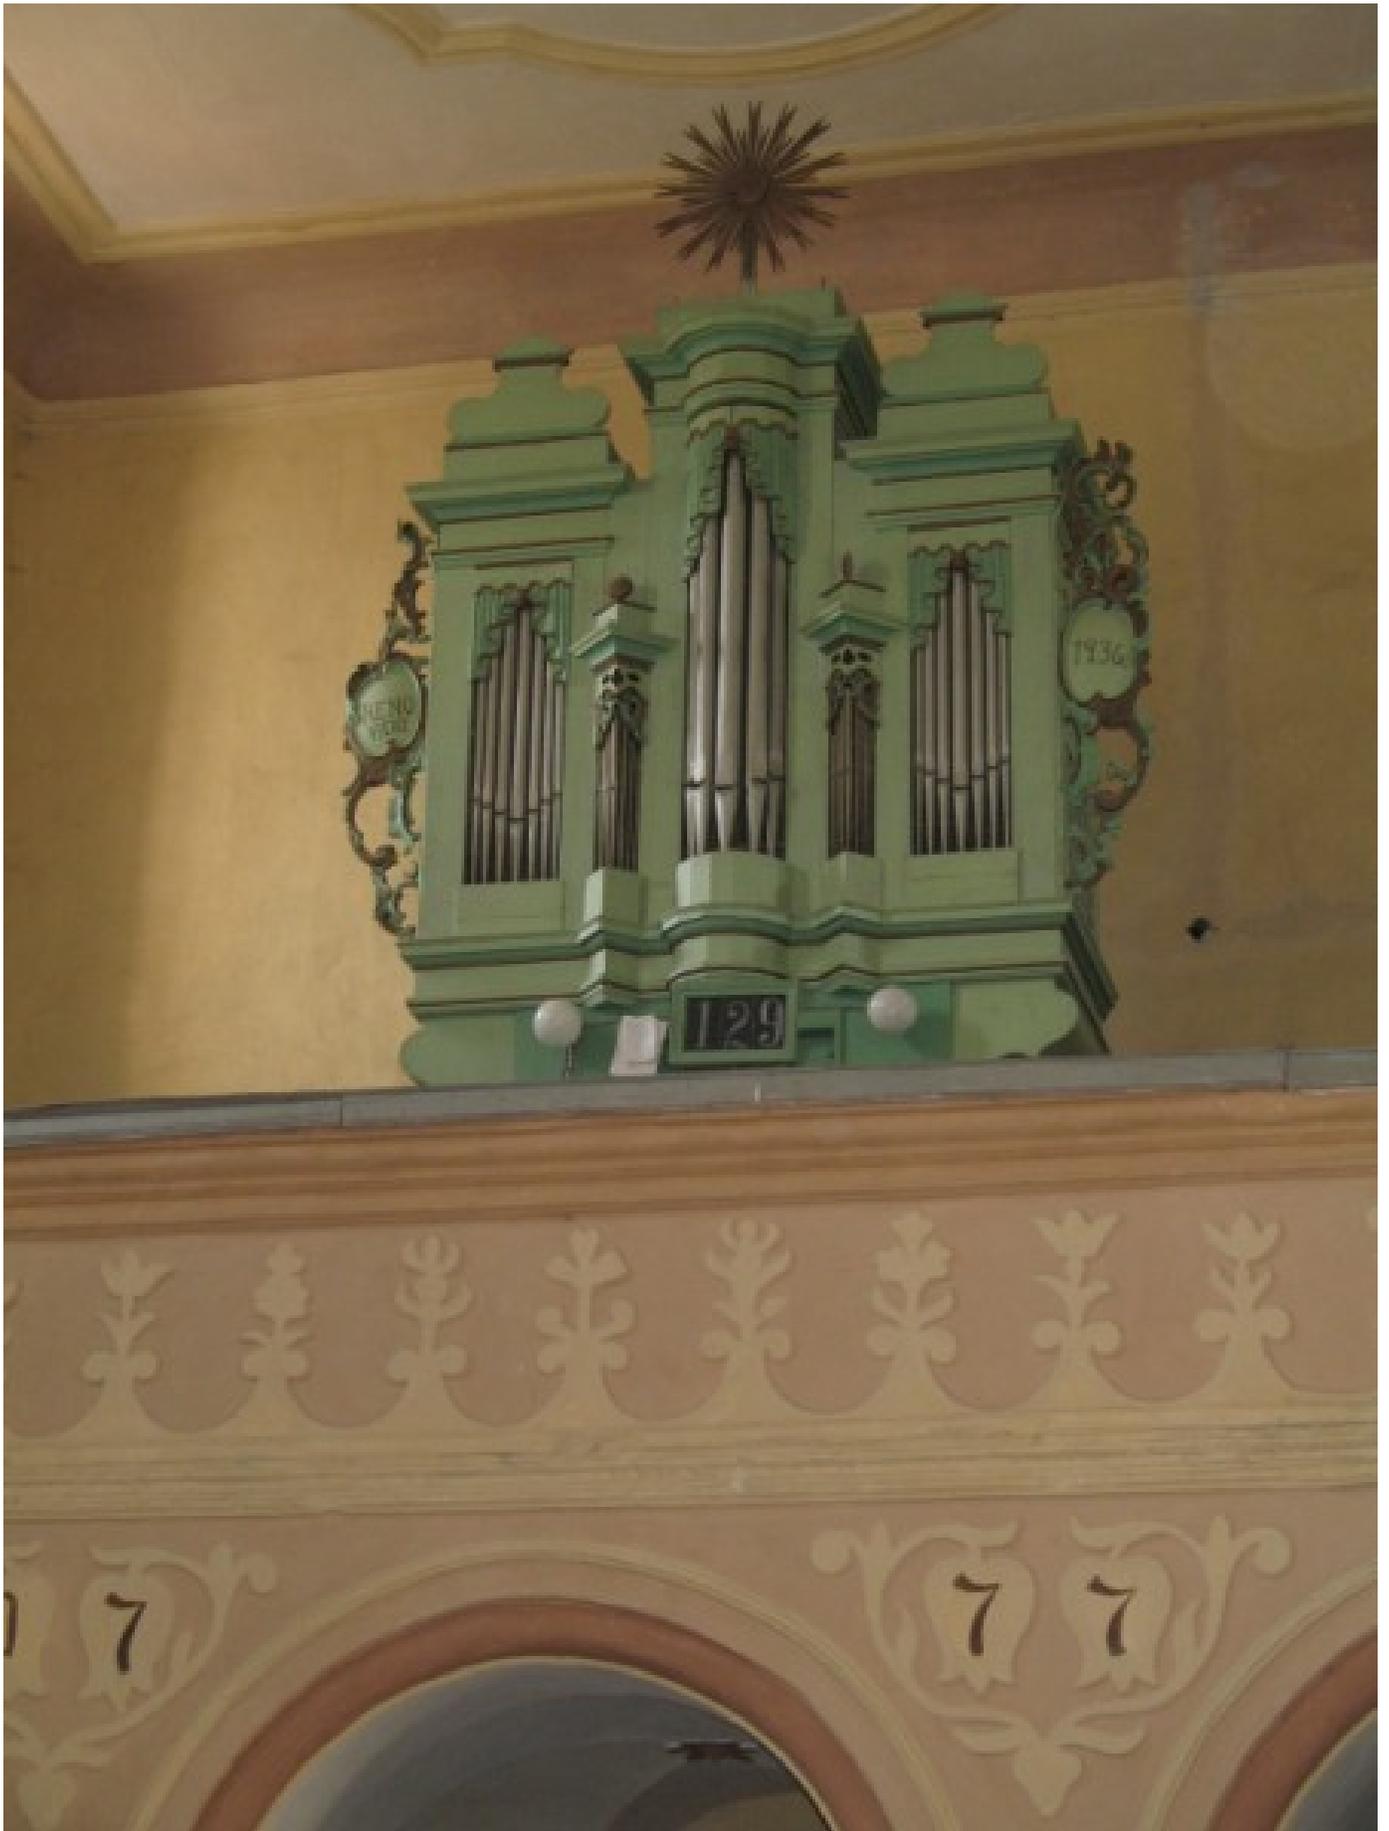

Prospekt



Spieltisch




Orgel im Raum



September 2012



Abstrakten 2012

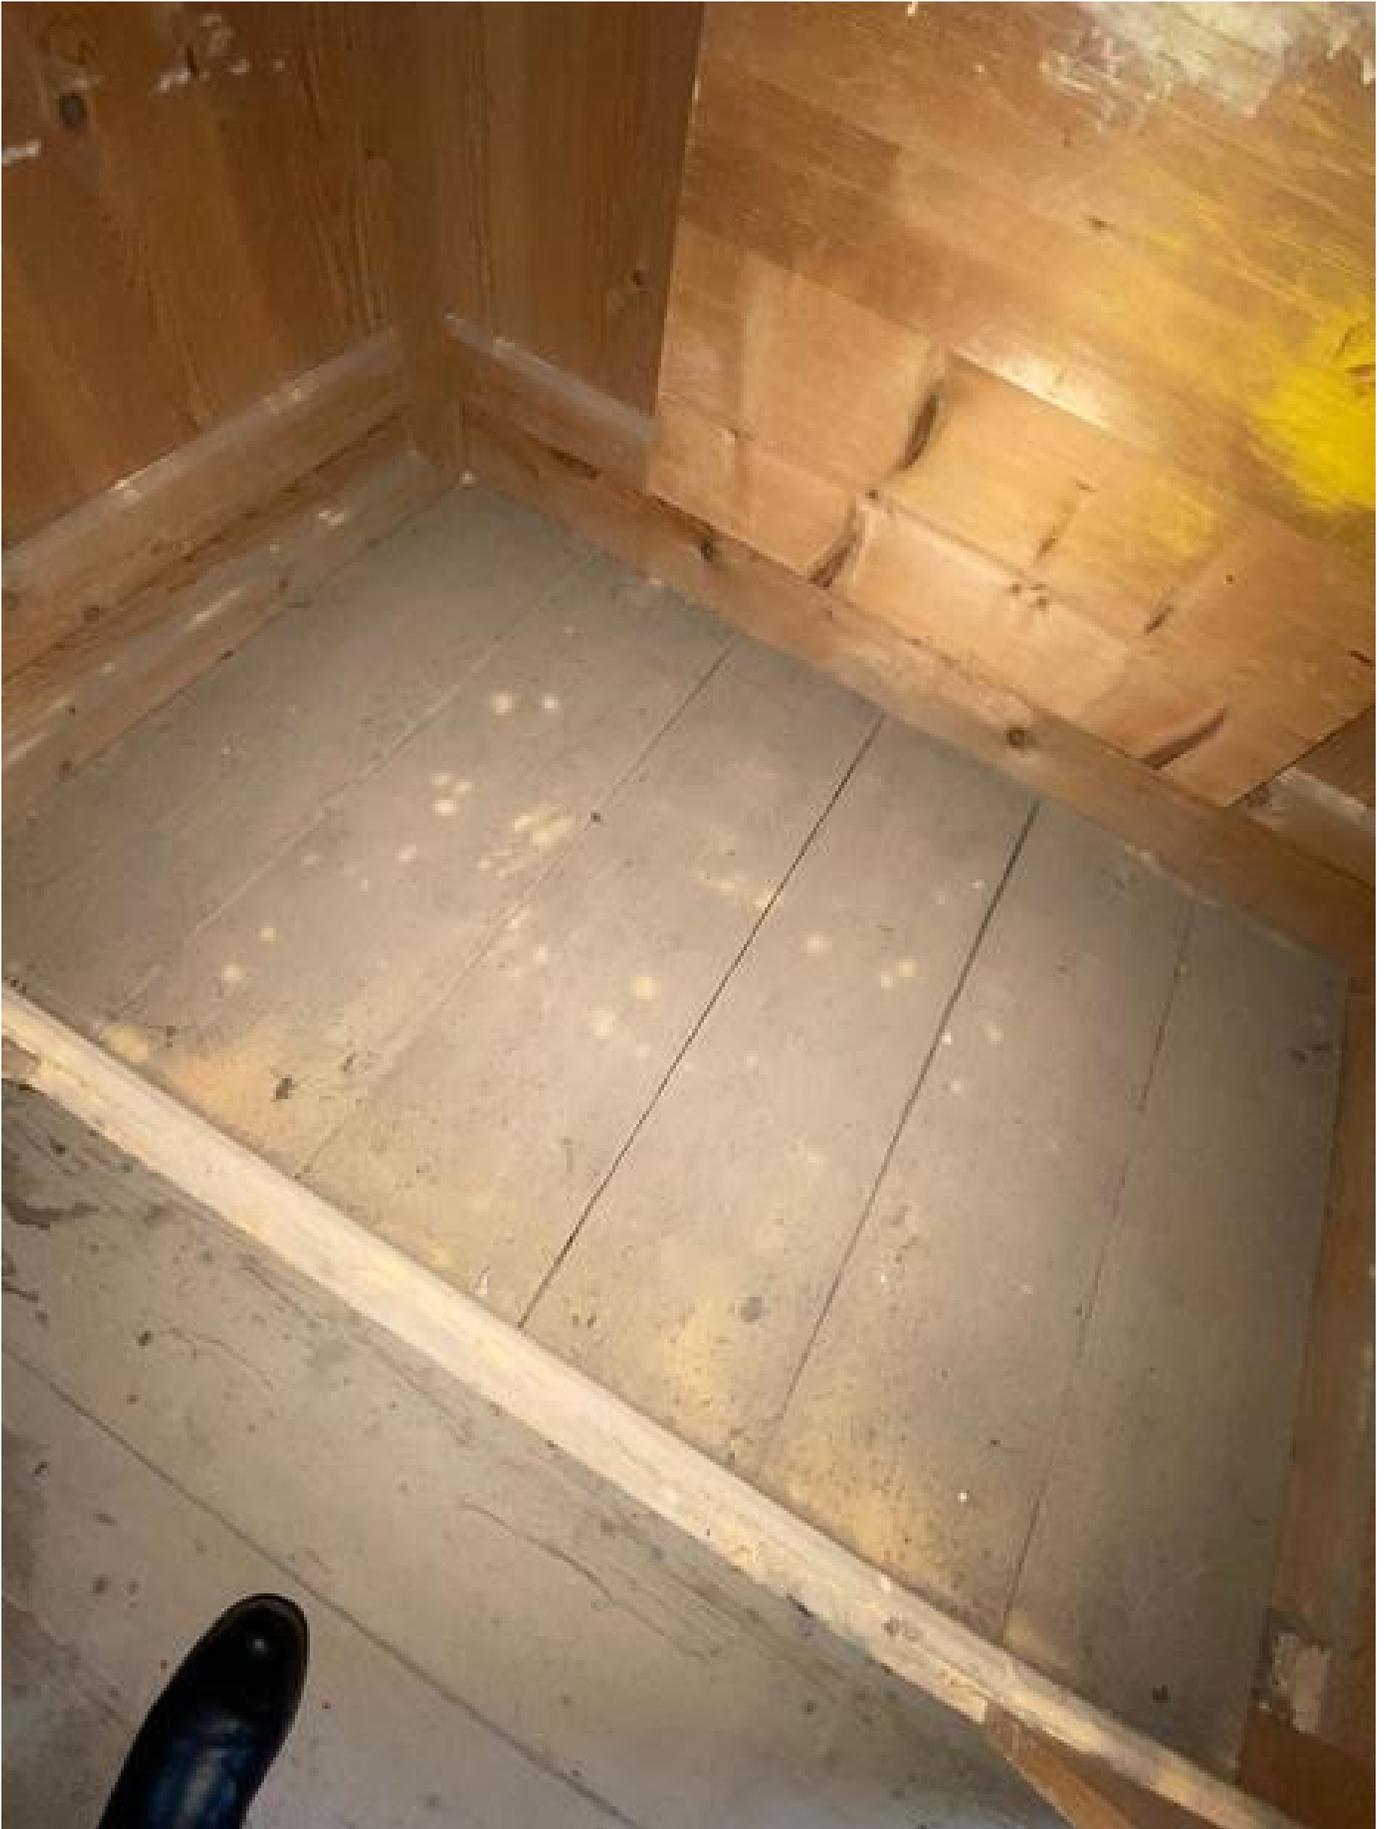

Holzwurm arbeitet hart und unerbittlich.

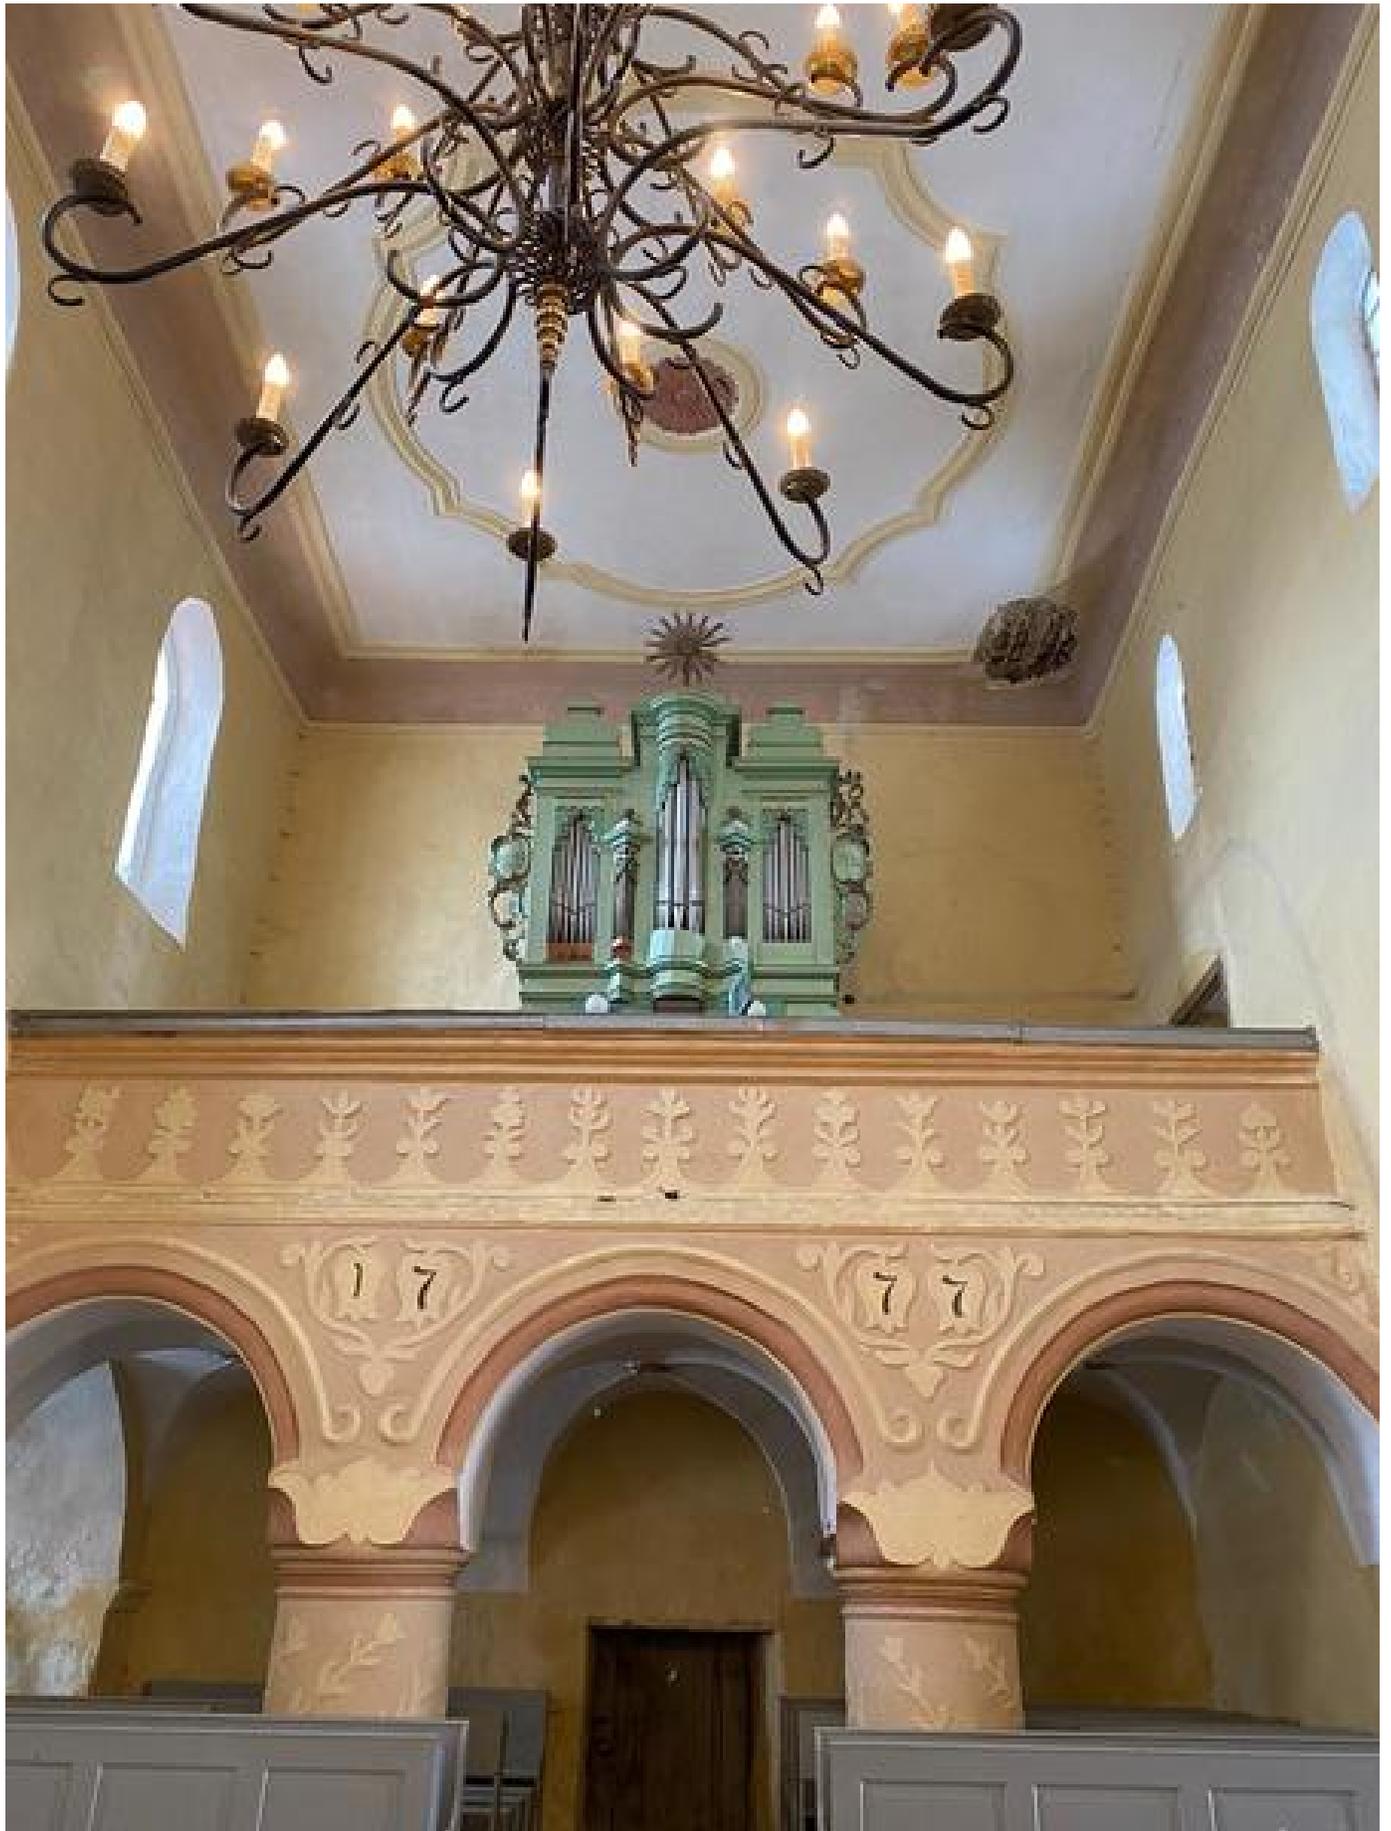


Bild7