



Schaal

Șoala / Sályá

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1851
Organ builder	Heinrich MAYWALD
Key action	mechanische Schleiflade
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations ■■■

1931 Andreas Scherer

1959 Reparatur und Stimmung durch Otto Einschenk

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

3 Felder, nicht originale Zinkpfeifen / în trei câmpuri, tuburi neoriginale de zinc

Stop list ■■■

Manual 1 Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flöte 4', Superoctave 2', Quinte 2 2/3', Mixtur 4 fach.

Pedal Subbass 16', Octavbass 8', Octave 4', Quinte 5 1/3'

Condition ■■■

Gut, Holzwurm, Marderspuren um die Orgel herum / instrument în stare bună, urme de carii de lemn și rozătoare în jurul orgii

Meldung per Mail April 2016: Balg und Pfeifen sind vom Marder beschädigt. Aus einer Nachricht des Orgelausschusses vom April 2016 lässt sich noch ergänzen, dass das Instrument inzwischen leider unspielbar ist.

15.9.2025: Das Instrument ist nach massivem Marderbefall stark beschädigt. Siehe Foto

Miscellaneous ■■■

Schleiflade mit Keilschleifen / instrument cu culise cuneiforme

ZAEKR 400/109 - 238


Dokumente über die Orgel aus Radeln: Karl Einschenk vermittelt einen alten Blasebalg aus Radeln, der dort "seit 50 Jahren hinter dem Altar" liegt, an die Gemeinde Schaal. Dazu gibt es einen Briefwechsel zwischen den Pfarrern der beiden Gemeinden.

1917 Originalprospekt requiriert,
1931 Zinkprospekt von A. Scherer eingesetzt.
1981 Orgelventilator eingebaut.

Literature ■ ■ ■ ■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos ■ ■ ■ ■

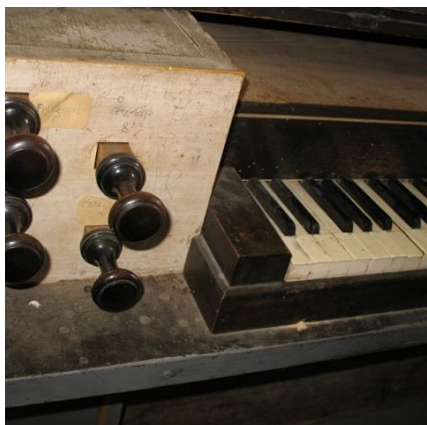


Registerzüge



Schleifen



Subbafs

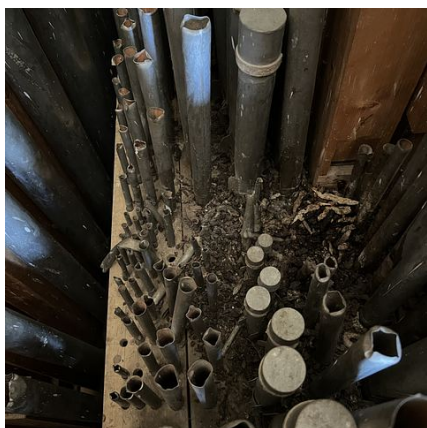

MarderSpuren