




Arkeden

Archita / Erked

Mureș County

Built	1824
Organ builder	Samuel Joseph MAETZ
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

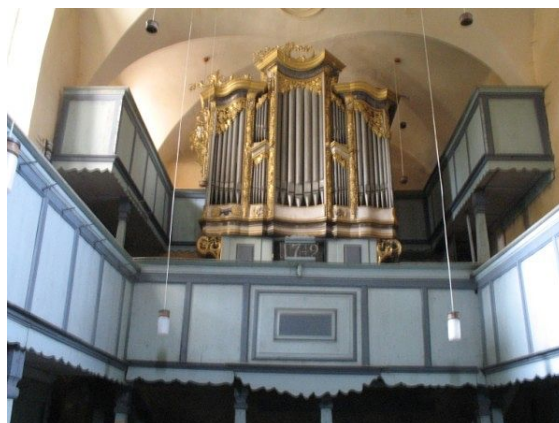

Reich verzierter Prospekt im Raum

Repairs and restorations ■■■

1844 Verzierungen des Prospektes vergoldet / aurit ornamentele din prospect

1893 Reparatur durch J. Nagy

1895 Reparatur durch F. Resch

2007 Reinigung und kleine Reparaturen durch Th. Schwarzenberg

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

klassizistisch, reich verziert, vergoldete Holzschnitzereien von besonderem Wert, originale Zinnpfeifen. / clasicist, bogat ornamentat, sculpturi din lemn aurite, de o calitate deosebită, tuburi originale de staniu

Stop list ■■■

Manual 1 Principal 8', Gedackt 8', Principaloktav 4', Flöte 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Waldflöte 2', Mixtur 3fach, Rohrflöte 4'

Pedal Subbass 16', Octavbass 8'

Condition ■■■

Spielbar, Pedal abgehängt, Pedalpfeifen stark holzwurmbefallen. / Instrumentul este în stare de funcționare, pedalierul este deconectat. Tuburile de pedalier prezintă urme puternice de carii.

Zwei Klangbeispiele (siehe die beiden Links weiter oben) zeigen den dramatischen Verfall der Orgel:

2010 >>>>> 2015

Herbst 2022: Neuer Ventilator und kleinere Reparaturen

Miscellaneous ■■■

ZAEKR (Zentralarchiv der Evangelischen Kirche) Hermannstadt


Best.-Nr. 400 / 131-259

Vertrag zwischen der Krichgemeinde Arkeden und dem Orgelbaumeister Samuel Binder über die Reparaturen der Orgel, 1845.


Literature ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996


More photos ■■■

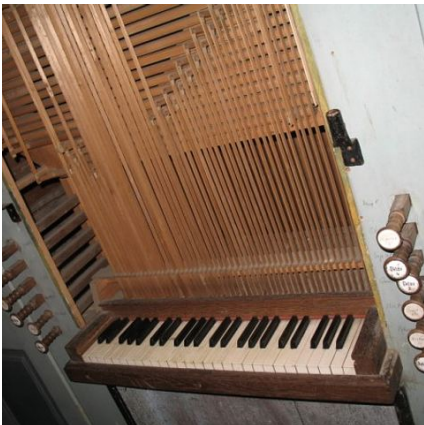

Spieltisch mit Abstrakten

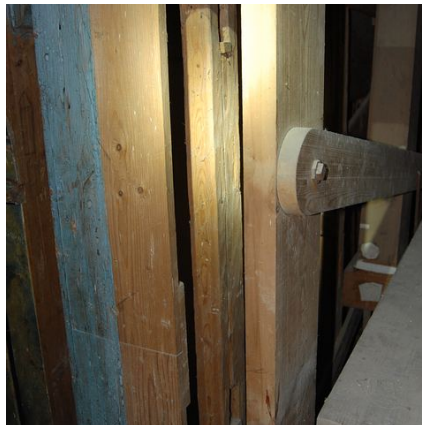

Detail der jetzigen Balganlage mit Spuren der alten Keilbalganlage links am Gehäuse Pfosten und hinten am Kanal

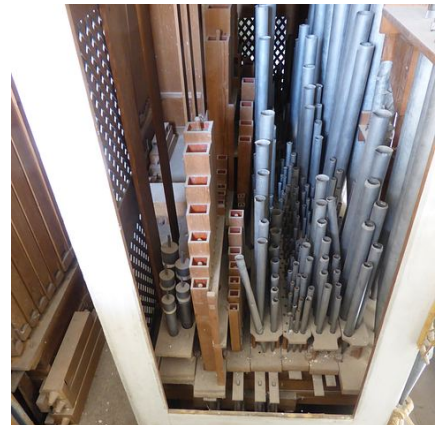

seitlicher Einblick in die Orgel: schwach sichtbar ichtbar die Aufdoppelung der Stöcke im Pedal links und im Manual rechts



Eingesunkene Pfeifenfüsse der grössten Prospekt Pfeifen des Prinzipal 8' im Mittelfeld



Mixtur: ein fehlender Chor und zwei abgesteckte Reihen. Also "klingt" momentan nur ein Chor



Hinten die Pedalklavatur im Unterbau, dab die Pedaltraktur, zuvorderst im Bild Teil der abgefallenen Schnitzereien